

CLIO IV, DOKKER, DUSTER, KADJAR CHINE, KADJAR, KANGOO II, LODGY, MEGANE IV SEDAN, MEGANE IV, CAPTUR II, SCENIC IV, MEGANE III, SCENIC III

Allumage du témoin d'injection au tableau de bord avec la présence du DTC 226321 dans le calculateur d'injection.

Document de base :

Méthode de diagnostic : calculateur d'injection

Tableau des véhicules

Libellé commercial Applicabilité Début Fin

- CLIO IV BHXX, KHXX 01/01/13 30/09/16
- DOKKER FEXX, KEXX 01/01/13 30/09/16
- DUSTER HSXX, PSXX 01/01/13 30/09/16
- KADJAR CHINE HAXX 01/01/13 30/09/16
- KADJAR HLXX 01/01/13 30/09/16
- KANGOO II KWXX, FWXX 01/01/13 30/09/16
- LODGY JSXX 01/01/13 30/09/16
- MEGANE IV SEDAN LVXX 01/01/13 30/09/16
- MEGANE IV B9XX, K9XX 01/01/13 30/09/16
- CAPTUR II J5XX 01/01/13 30/09/16
- SCENIC IV J9XX, R9XX 01/01/13 30/09/16
- MEGANE III, SCENIC III JZXX, KZXX, DZXX, EZXX, BZXX 01/01/13 30/09/16

Tableau des moteurs

Type Indice Début Fin

H5F 400, 402, 403, 404, 405

Solution préconisée

CAUSE POSSIBLE :

Variation très fine du débit d'air d'admission (Stratégie injection).

DIAGNOSTIC :

Le calculateur d'injection remonte le code défaut DTC 226321 associé à la Pression de suralimentation.

SOLUTION APV :

Reprogrammer le calculateur Injection (120) à l'aide de l'outil de diagnostic CLIP connecté à Renault net.

NOTA

La calibration du calculateur Injection (120) est consultable à l'aide de CLIP dans l'écran (selon les versions):

- "Identification calculateur" : Identifiant "ID319" REFERENCE CALCULATEUR OPERATIONNEL (F012),
- "Zone historique de reprogrammation".

Mettre le véhicule sous-alimentation + APC forcé en suivant la méthode préconisée,

Appliquer la procédure AVANT réparation dans le calculateur Injection (120) (voir, calculateur d'injection) ,

Reprogrammer le calculateur Injection (120) (voir, calculateur d'injection) ,

Appliquer la procédure APRES réparation dans le calculateur Injection (120) (voir, calculateur d'injection) ,

Couper le contact et attendre que le message de perte de communication apparaisse sur l'outil de diagnostic.

ATTENTION

Si le message n'apparaît pas, attendre 9 minutes.

Le non-respect de cette procédure peut endommager les données du calculateur.

SOLUTION SERIE :

Evolution de la fabrication à partir du 16/09/2016.

LUP N° : QMH002091 NITG code : M4BR

G050 Message "Panne de l'injection"

G091 Témoin injection : allumé

G051 Message "Injection à contrôler"

yacine27000 est déconnecté