

Résumé TPI

Référence №: 2056668/4

Message texte : « Dysfonctionnement : en réparation ! »

« Déplacez le sélecteur de vitesse en position P avant de sortir », événement B116229


Дата разрешения публикации: 21.02.2020

Description du problème par le client / Conclusion de la station

Description du problème par le client :

- L'écran du tableau de bord affiche le message : « Équipement électronique : dysfonctionnement ! Avant de quitter le véhicule, placez le levier de sélection sur la position « P ». Contactez un centre de service. »
- Ou
- «Dysfonctionnement : réparation ! Avant de partir, déplacez le sélecteur sur la position P. »

Conclusion de la station :

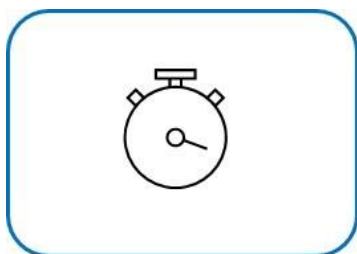

Traitement plus rapide

- La ou les réclamations du client peuvent être reproduites.
- Et
- Le calculateur de colonne de direction (adresse de diagnostic : 0016) ou le calculateur d'alimentation embarqué (adresse de diagnostic : 0009) contient l'événement suivant (sporadique/statique) :

B116229 - Verrou de sélecteur bloqué en position P, signal invalide

Historique des changements :

Compte №/Numéro de révision	Contenu/type de modification :
2056668/4	Nouveau guide de travail si demandé par le dépannage guidé : réglage de base _des_ module micro-interrupteur_ à la _kuester_ levier sélecteur

Organisation technique

Dysfonctionnement du micro-interrupteur du levier de sélection dû à une pièce défectueuse.

Solution en conditions de production

Solution dans les conditions d'utilisation

La réclamation du client doit être vérifiée (conformément à la description du problème/de la cause) afin de l'attribuer clairement à ce rapport TPI. Les réparations décrites ci-dessous ne doivent être effectuées que si tous les critères (modèle, numéro VIN, désignations du moteur et de la transmission, code(s) d'assemblage, références des pièces, version du logiciel, codage, etc.) sont pleinement remplis.etc.). Dans le cas contraire, cette solution, telle que définie dans les conditions générales de service, ne résoudra pas le problème et pourrait nécessiter des réparations supplémentaires. Nous nous réservons alors le droit de refuser la prise en charge au titre de la garantie pour les travaux effectués et les pièces remplacées. Exécutez le plan de diagnostic pour l'événement B116229 existant à l'aide de la recherche de pannes guidée et suivez ses instructions, si cela n'a pas déjà été fait.

- Installez le module de micro-interrupteur sur le sélecteur Küster comme décrit dans le manuel de réparation et dans les instructions d'installation du module de micro-interrupteur figurant en annexe de ce bulletin TPI.
- Sélectionnez les pièces de rechange nécessaires conformément aux instructions relatives aux pièces d'origine figurant dans le récapitulatif TPI.
- Outil spécial requis : Tournevis dynamométrique 1 - 5 Nm - VAG1624.



Module micro-interrupteur Q2 et A3



Effectuez l'installation de base et le test fonctionnel du commutateur mondial conformément à l'événement B116229 en utilisant le programme de test de recherche de pannes guidé conformément aux instructions !

Instructions de calcul

Identifiant racine/type de dommage : 3765 / 0040

Calculs dans APOS :

Modèle:	Poste de travail:	Nom:	Temps en unités comptables (ZE) :
A1/Q3	681719xx	Démontez et installez l'ensemble de la console	Utilisez les normes de l'APOS
A3/Q2	681719xx	Console (insertion uniquement) supprimer et installer	Utilisez les normes de l'APOS
Tous	34103199	Remonter le boîtier du levier de vitesses (installation d'un module de micro-interrupteur)	30 ZE
Tous	01500000	Recherche de pannes guidée/Fonctions guidées	Accepter les coûts liés au temps du protocole de diagnostic
Tous	27068950	Charger la batterie	Utilisez les normes de l'APOS
Tenez compte des éléments de travail « précédents », « incluent » et « sans » spécifiés dans les éléments de travail. Tenez également compte des éléments de travail connexes existants.			

Instructions pour les pièces de rechange d'origine

Modèle de voiture	Numéro de pièce	Nom	Quantité
A1	3Q0.713.128 A	Kit de réparation de module micro-interrupteur	1
A3	3Q0.713.128	Kit de réparation de module micro-interrupteur	1
	8V0.713.169	Douille de poignée de levier de sélection	1
Q2	3Q0.713.128	Kit de réparation de module micro-interrupteur	1
Q3	3Q0.713.128 A	Kit de réparation de module micro-interrupteur	1