


TYPE 117, 156, 176, 204, 205, 242, 246
avec CODE 413 (Toit panoramique en verre avec toit ouvrant vers l'extérieur)

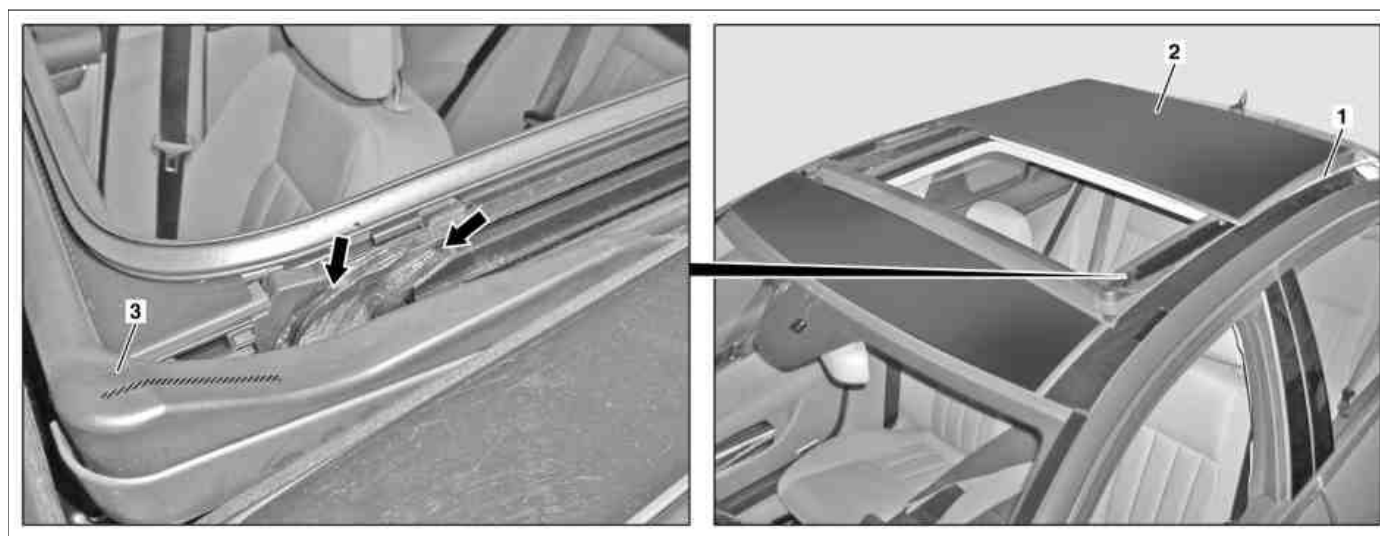

P77.20-2647-08

Représenté sur type 204.0

1 Glissière arrière 2 Toit ouvrant panoramique 3 Bras articulés

	Risque de blessures par coincement ou écrasement des doigts lors des travaux de dépose, de pose et de réglage sur les capots, portes, couvercles et sur le toit coulissant.	En cas de composants en mouvement, aucune partie du corps ni membre ne doit se trouver dans la zone de déplacement.	AS00.00-Z-0011-01A
	Nettoyage et lubrification		
1	Verser goutte à goutte trois gouttes de lubrifiant spécial pour toit ouvrant dans chacune des glissières arrière (1)	Lubrifiant spécial	*BR00.45-Z-1055-06A
2	Mettre le contact et ouvrir le toit ouvrant panoramique (2)		
3	Nettoyer avec un chiffon les bras d'articulation (3) du déflecteur dans la zone hachurée sur la figure		
4	Nettoyer les glissières supérieure et inférieure (flèches) sur toute la longueur avec un chiffon		
5	Appliquer une fine couche de graisse sur les bras articulés (3) du déflecteur d'air dans la zone hachurée	Graisse synthétique toit ouvrant 500 g, DL 6827.60	*BR00.45-Z-1004-06A
6	Appliquer une fine couche de graisse sur les surfaces de roulement des glissières en haut et en bas (flèches) sur toute la longueur	Graisse synthétique toit ouvrant 500 g, DL 6827.60	*BR00.45-Z-1004-06A
7	Contrôler le fonctionnement du toit ouvrant panoramique (2)		
8	Enlever la graisse en excès		
9	Fermer le toit ouvrant panoramique (2) et couper le contact		

Matériel de réparation

Numéro	Désignation	Réf.
BR00.45-Z-1004-06A	Graisse synthétique toit ouvrant 500 g, DL 6827.60	A 001 989 46 51
BR00.45-Z-1055-06A	Lubrifiant spécial	A 000 989 36 60